

<b>Date</b>	<b>06/02/2020</b>
<b>Produit concerné</b>	<b>T-Bone links</b>
<b>Niveau</b>	<b>médium</b>



**KORTEL  
DESIGN**



## ***ALERTE SECURITE***

### **OBJET :**

***Non conformité des T-Bone link***

### **Description :**

Lors de tests randomisés sur la résistance des T-Bones links, nous venons de nous rendre compte d'une rupture à une valeur inférieure aux 24KN supposés.

Après analyse, il s'agit d'une erreur de la production lors du process de fabrication des T-Bones link, difficilement détectable lors du contrôle de routine.

Les T-Bone links incriminés ont une rupture située entre 16 et 18KN.

Il n'y a donc pas de risque de sécurité immédiat pour un usage solo liaison sellette/élévateurs voire même élévateurs de secours/secours.

Mais attendu leur non conformité avec les 24KN annoncés, nous procédons à un rappel et échange de tous les T-Bone links livrés seuls ou avec les Kruyer III depuis octobre 2019.

<b>Date</b>	<b>06/02/2020</b>
<b>Produit concerné</b>	<b>T-Bone links</b>
<b>Niveau</b>	<b>médium</b>



**KORTEL  
DESIGN**

Pour une identification simple, tous les T-Bone links dont la couture bartack de sécurité est bleue, de même couleur que le tissu de protection, doivent être considérés comme non conforme.

**Non conforme**



Les prochains T-Bone links seront fabriqués avec un bartack de couleur différente pour bien les identifier.