



Tel: 05 62 92 20 18  
sav@nervures.com

## FICHE DE CONTROLE / REPARATION

### matériel livré :

voile  
sous sac  
sangle

### propriétaire/ adresse d'expé

Jean Marc Derguy  
39 impasse Baardialde  
64480 Ustaritz

Tél: 06 36 98 47 41

nervures

modèle / taille:

Alpina 3 ML

Usage

/

date production

18-janv.-18

N° série

50 B 122

enlèvement

☐

expédition

☒

constatations client:

1 déchirure

travail demandé:

### voilure

Bleu / violet

interventions:

contrôle visuel de la voilure, contrôle des ancrages, contrôle des coutures  
contrôle des élévateurs et des maillons  
contrôle des joncs

mesure porosité bord  
attaque en 6 pts :

les 3 meilleures retenues

314 / 483 / -- secondes

antérieur 12/1999 : alerte à 10sec. réforme à 2sec.  
postérieur 12/1999: alerte à 20sec. réforme à 3sec.

### suspentage

contrôle dimensionnel

diff moyen A-B		
droit	gauche	moyen
3	5	4

diff moyen A-C		
droit	gauche	moyen
5	7	6

diff moyen A-D		
droit	gauche	moyen
11	7	9

DIFFérentiel acceptable : 20 mm

valeurs en millimètres. marge d'erreur : +/- 2mm

symé moy A		
droite	gauche	Diff
-10	-7	-2

symé moy B		
droite	gauche	Diff
-12	-12	0

symé moy C		
droite	gauche	Diff
-15	-14	-1

Symétrie du cône de suspentage en mm  
écart admissible :10 mm . marge d'erreur +/- 2mm

Réglage Freins		Symé Freins
droite	gauche	
-8	-22	14

écart admissible: +/- 50 mm

symé moy D		
droite	gauche	Diff
-21	-14	-6

observations:

penser à détorsader les freins de temps en temps  
contrôle et changement du ripstop

Etat →

Bon

correct

surveiller

changer

Test rupture (daN)					
	diamètre	mini neuf	mini accept	relevé	référence
Aram	200	170	100		
Dyn	100	80	60		
Aram	0,9	75	45	82	A1 int
DC 100	100	80	65		

interventions:

test rupture

contrôle visuel de l'intégralité du suspentage  
contrôle métrique de tout le suspentage  
optimisation des différentiels (offert)  
changement d'1 haute abîmée

Date d'intervention 11-mars-21

par : Marc Jacquet

gonflage de contrôle ☒ Oui ☐ Non

essai en vol ☐ Oui ☒ Non

mise à jour du manuel ☐ Oui ☒ Non

prochain contrôle dans:

100 heures d'utilisation **Maxi**

Réforme conseillée.... ☐ Oui ☒ Non  
A envisager..... ☐ Oui ☒ Non

merci de présenter cette fiche